

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad	CC () NIT (X) CE () No. 900863308
2023-02-24	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Ciudad	Medellin
Dirección	TELéfono	Ciudad	Medellin
CLL 48D N 67 A - 30	4482476	Departamento	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Raca	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
KY0798	Colombia	Público	Camioneta	Kia	Nitro
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10025320472	2022-02-07	Blanco	Gasolina - eléctrico	KNACB81CGP5515327
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
G4LEVS838991	OTTO	1580	31855	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)

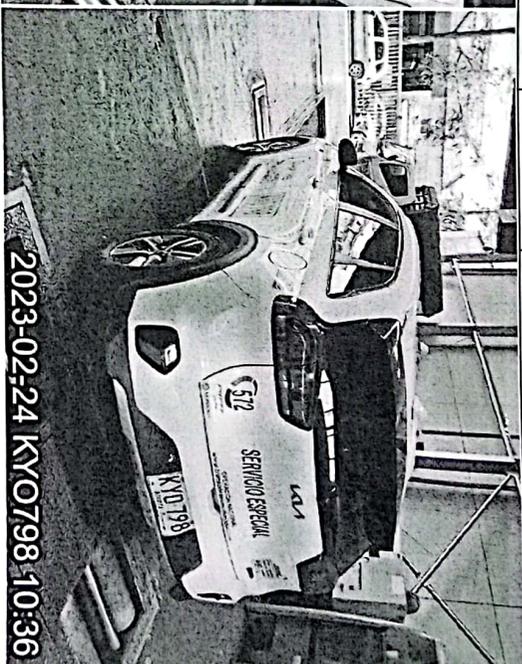

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.10		89.50		79.80		72.00		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.10	50	%	1132.00	2474.00	1352.00	2916.00	898.00	1367.00	1974.00	3105.00	20.70*	20.20*	30	%		%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	N	N	N	N	N	%
34.40	18	%													%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad
0.11	-0.11						m/km

Inspección Visual

	Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE						CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						CUMPLE
Desempañador	CUMPLE						CUMPLE
Veranillas	CUMPLE						CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE						CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE						CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE						CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						CUMPLE
Latorería y Pintura	CUMPLE						CUMPLE
Pilo	CUMPLE						CUMPLE
Tapicería	CUMPLE						CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE						CUMPLE
Soportes	CUMPLE						CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE						CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE						CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE						CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE						CUMPLE

Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	7.11	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.33	6.18
Eje2	7.20	7.15

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)