


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-07	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 811030548			
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022		Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRN806	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10015382510		Fecha Matrícula 2016-01-25	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G3F4576896
No. Motor 2KD-U654688	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 181231	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)

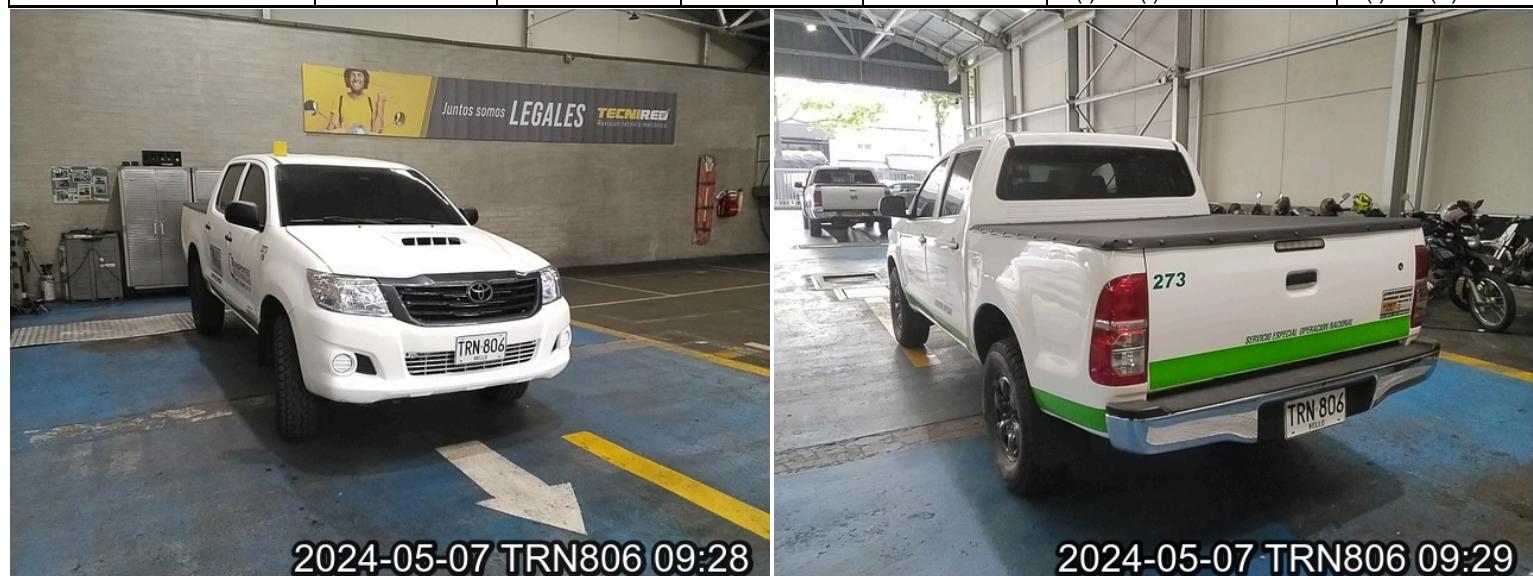

2024-05-07 TRN806 09:28

2024-05-07 TRN806 09:29

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 88.80	Delantera Derecha	Valor 83.20	Trasera Izquierda	Valor 88.20	Trasera Derecha	Valor 82.80	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3013.00	N	Eje 1 Derecho	3267.00	N	7.77	30	%
			Eje 2 izquierdo	2310.00	N	Eje 2 Derecho	2218.00	N	3.98	30	%
19.70	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.14	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.70
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.56	3.45
Eje2	3.21	5.43

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*