

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL


CDA

Vásquez Cobo

CDA VASQUEZ COBO, NIT
900576533-0 Av Vásquez Cobo # 28N-
37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL:
3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-05-27	CARLOS ALBERTO SARRIA MOLINA	CC (X) NIT () CE () No. 16840153			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 1B 57 102		1000000	Cali	Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ETL159	Colombia	Público	Automóvil	Renault	Logan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10029214693	2023-05-29	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FB4SREB4PM672454		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A812UH09877	OTTO	1598	33548	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	

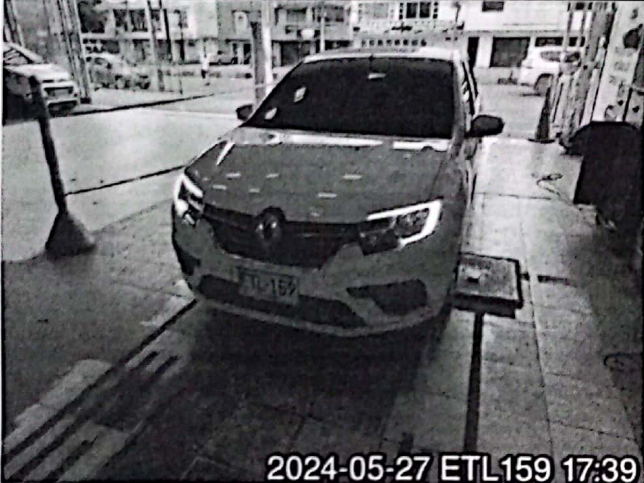

2024-05-27 ETL159 17:39



2024-05-27 ETL159 17:40

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	87.20		85.90		79.80		65.50
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	2686.00	3500.00	N	Eje 1 Derecho	2513.00	2852.00	N	6.44	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1266.00	2455.00	N	Eje 2 Derecho	1334.00	2275.00	N	5.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
24.10	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.70	1.00						

Inspección Visual						
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Terminales Batena	CUMPLE		Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Pito	CUMPLE		Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Brazos Auxiliares	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batena	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE		Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
Llanta	CUMPLE		Pernos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Retravisores	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Bandera	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Aspo General	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Borinquin	CUMPLE		Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE		Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE		Stop	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE		Latorneria y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE		Limpieparabrisas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO