

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA EXPOSICIONES S.A.S., NIT:  
900141908-1 CII 36 # 52-63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
2620681 - 2621435

FECHA

Fecha de prueba 2021-10-01	Nombre o razón social NANCY VIVIANA MUNERA MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43203640
Dirección CL 45 E # 70 B 9	Teléfono 4449636	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GTX645	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10020845069	Fecha Matrícula 2021-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3MM489272
No. Motor E410C253699	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 22757	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

DATOS DEL VEHICULO



2021-10-01 GTX645 16:44

2021-10-01 GTX645 16:44

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 91.10	Delantera Derecha	Valor 79.10	Trasera Izquierda	Valor 70.20	Trasera Derecha	Valor 69.40	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2109.00	N	Eje 1 Derecho	2535.00	N	3444.00	N	%
67.80	50	%	Eje 2 izquierdo	2340.00	N	Eje 2 Derecho	2727.00	N	3495.00	N	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
34.60	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.12	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G5	Terminales Baleria	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G5	Røversa	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G6		CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**   

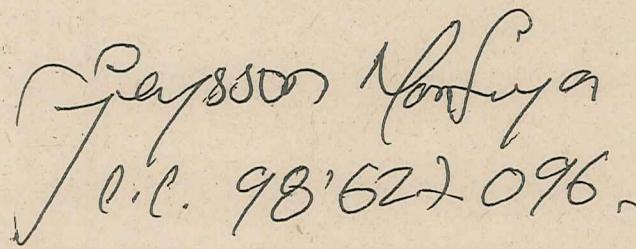
LABRADO DE RUEDAS (mm)

Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.50	3.40
Eje2	3.80	4.00

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMÍREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

  
Gerson Montoya  
C.C. 98'622 096.