


APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.55
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.53	1.52
Eje2	1.53	1.51

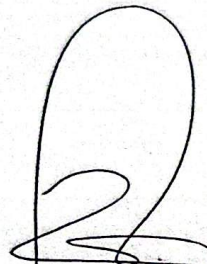


GLENDA JUÁREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-01-31	Nombre o razón social ROMAN RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98546035			
Dirección CRA 50 D 92 111		Teléfono 3127922923	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTX526	País Colombia	Servicio Público	Clase Camión	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020690206	Fecha Matrícula 2020-06-25	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ167444		
No. Motor F4RE410C226705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 204600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2026-01-31 GTX526 08:43



2026-01-31 GTX526 08:35

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.60		72.70		71.90		73.40	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
54.00	50	%	Eje 1 izquierdo	1385.00	3051.00	N	Eje 1 Derecho	1547.00	2945.00	N	10.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	1564.00	3036.00	N	Eje 2 Derecho	1948.00	2905.00	N	19.70	30	%
35.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-1.34	-1.52						

Inspección Visual							
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE		
Basidor	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Sopores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Pilo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Espijos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Pamos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Asao General	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO