

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA MOTOS CALI
CRA 16 SAS. #17
COL 17B-2 Carrera 10 # 17-28
CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL
3199177

FECHA

Fecha de prueba 2025-11-11	Nombre o razón LIDER CARLOS OROZCO
Dirección CR 26 M 2 06 53	Teléfono 1000000

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (D) NIT () C.E () No. 10548071

Ubicación
Ciudad Cali Departamento Valle del Cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa ZNO183	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10033821441	Fecha Matrícula 2025-01-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis SFBDUD201SM164246
No. Motor J760Q320600	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 192999	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SÍ () NO ()



2025-11-11 ZNO183 14:39



2025-11-11 ZNO183 14:48

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65.40	Delantera Derecha	Valor 62.30	Trasera Izquierda	Valor 64.80	Trasera Derecha	Valor 61.90	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 64.00	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 23.50*	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	2235.00	3969.00	N	Eje 1 Derecho	2921.00	3757.00	N	23.50*
			Eje 2 Izquierdo	1695.00	2716.00	N	Eje 2 Derecho	1714.00	2940.00	N	1.11
Eficacia auxiliar	Mínimo 12.90*	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.23	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

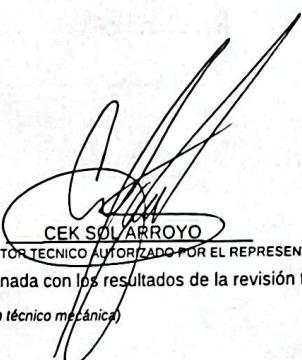
Luces altas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE		

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.76	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.45	3.89
Eje2	4.76	4.10


CEK SOLARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)