

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4836594 - 441339894

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-03-02	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	CC (X) NIT () CE () No. 98662823			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CL 78 86 41	9999999	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TKI659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan ahz gl		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2008	10001770918	2008-02-13	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0780364		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30151646K	DIESEL	2953	458649	15	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-03-02 TKI659 08:56



2023-03-02 TKI659 08:59

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.10		72.60		56.60		51.50	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3353.00	5828.00	N	Eje 1 Derecho	3181.00	5789.00	5.13	30 %
			Eje 2 izquierdo	2903.00	4747.00	N	Eje 2 Derecho	3088.00	4719.00	5.99	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
15.70*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.09	0.05						


Inspección Visual					
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
		G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAIR RENDÓN A.

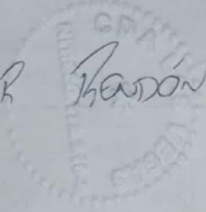

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.80	9.70
Eje2	2.00	2.00

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)