

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 4949494

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad		CC () NIT (X) CE () No. 901333948	
2025-05-07	COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO ALFRATRANS S.A.S.	Teléfono		Ciudad	Departamento
Dirección		9999999		Medellin	Antioquia
CR 43 N 64-73					

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GDY181	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10028559830	2020-07-10	Blanco glaciar	Gasolina	93Y9SR5B3LJ209011
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE410C234548	OTTO	1998	80624	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2025-05-07 GDY181 15:08



2025-05-07 GDY181 15:07

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.00		46.40		85.60		63.90		%

Frenos

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
76.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2973.00	3846.00	N	Eje 1 Derecho	3127.00	4264.00	4.92	30	%
			Eje 2 izquierdo	2618.00	2991.00	N	Eje 2 Derecho	2342.00	3416.00	10.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
25.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.17	-0.11				10	m/km

Inspección Visual


Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Asso General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Bolavín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parques	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.60
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.96	3.78
Eje2	4.00	3.54

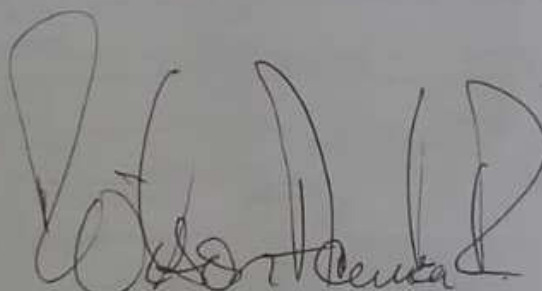

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)