

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00020313-2409



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-09-24	Nombre o razón social: CORREA BETANCUR MARTA CECILIA		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 42964492		
Dirección: BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23		Telefono: 3215890235	Ciudad: CARTAGENA		Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO						
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
GTY654	RENAULT	NUEVO MASTER CHACIS	MICROBUS	2021	2299	187825
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:	
PUBLICO	10022385558	DIESEL	BLANCO GLACIAL		CORREA BETANCUR MARTA CECILIA	



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	50		55		81		49
							Minimo 40
							Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
57,3	50	%	Eje 1 Izquierdo 4620	7652	N	Eje 1 Derecho 4240	7063	N	8,2	30	%	
			Eje 2 Izquierdo 3140	5690	N	Eje 2 Derecho 3020	5788	N	3,8	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
23,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	9,5	Eje 2	0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)


Inspección Sensorial											
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE			
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE			
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.85
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,78	5,31
Eje 2	5,37	6,28

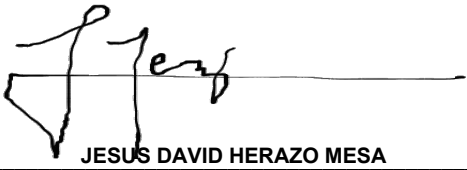

JESUS DAVID HERAZO MESA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.