

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-11-05	Nombre o razón social JUAN FELIPE GARCIA ZAPATA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 3396459
Dirección CR 65 #27 22	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa NNL307	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10032046929	Fecha Matricula 2024-06-19	Color Blanco glaciar	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206RM848946
No. Motor A452D024233	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

2025-11-05 NNL307 16:01

2025-11-05 NNL307 16:06

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.50	Delantera Derecha	Valor 81.00	Trasera Izquierda	Valor 57.50	Trasera Derecha	Valor 63.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
54.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1460.00	2909.00	N	Eje 1 Derecho	1894.00	3951.00	N	22.90*	30 %
			Eje 2 izquierdo	1290.00	1759.00	N	Eje 2 Derecho	1610.00	2813.00	N	19.90	30 %
12.50*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.94	Eje 2 -0.33	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Pemos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Esjado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION


G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.40	5.20
Eje2	5.60	5.12




HECTOR VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

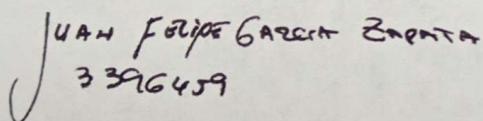

JUAN FELIPE GOMEZ ZEPEDA  
3396459