

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA

Fecha de prueba 2023-06-14	Nombre o razón social JAIBER MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633863
Dirección CLLE47E #98A-31	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa GDX686	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10024998329	Fecha Matrícula 2020-01-31	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKB3CD0L1620234
No. Motor 2GD-4726865	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2393	Kilometraje 81384	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

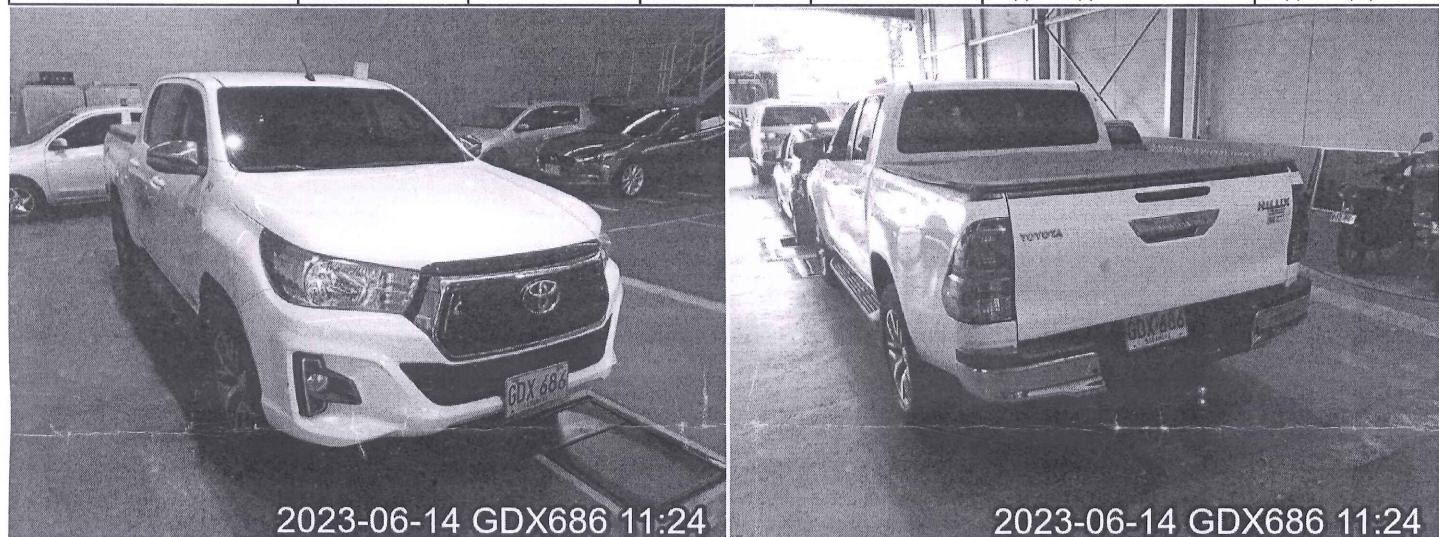

2023-06-14 GDX686 11:24

2023-06-14 GDX686 11:24

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.80	Delantera Derecha	Valor 70.10	Trasera Izquierda	Valor 78.30	Trasera Derecha	Valor 78.90	Mínimo	Unidad — %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	---------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	4081.00	6137.00	N	Eje 1 Derecho	3886.00	5642.00	N	4.78	30	%
68.10	50	%	Eje 2 izquierdo	3192.00	4437.00	N	Eje 2 Derecho	3184.00	4836.00	N	0.25	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
27.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE

Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.44
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.11	8.45
Eje2	7.48	7.76

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)