

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES S.A.S.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63.
MEDELLÍN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO


Fecha de prueba 2023-09-27	Nombre o razón social CECILIA GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 34982593
Dirección CLLE23 #41-130	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNT293	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10005090073	Fecha Matrícula 2012-12-24	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G7D4560665
No. Motor 2KD5749913	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2494	Kilometraje 257563	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-09-27 SNT293 10:54

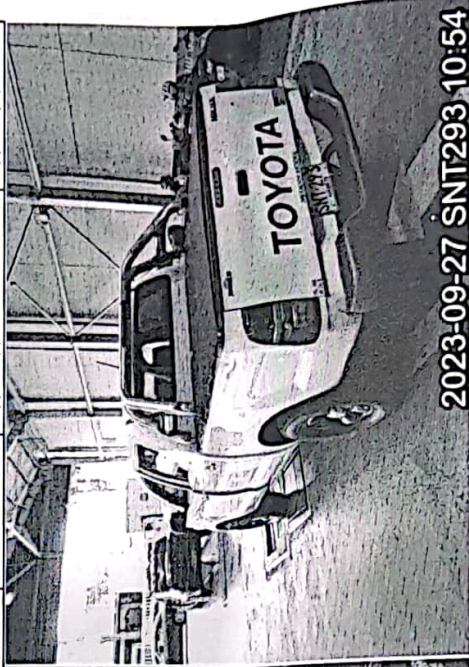

2023-09-27 SNT293 10:54

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
	86.90		77.20		87.20		83.20			%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2973.00	4532.00	N	Eje 1 Derecho	2815.00	5185.00	N	5.31	30	%
			Eje 2 izquierdo	2569.00	4379.00	N	Eje 2 Derecho	2564.00	4268.00	N	0.19	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad											
28.10	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	-0.08				10	m/km

Inspección Visual

Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Basidior	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Unterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceia	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Asso General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE

Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)			
Rueda de repuesto		2.13	
Eje	izquierda	derecha	
Eje1	5.34	6.23	
Eje2	6.69	6.52	

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERVA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecnol-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)