


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

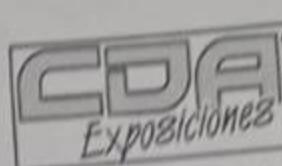

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 312 2222222

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social			Documento de identidad	
Fecha de prueba	2024-11-09	MARIO CESAR MONTOYA RIVERA			CC (X) NIT () CE () No. 1056300549	
Dirección	CLL 95 #52-60				Ciudad	Departamento
Placa	THR555	País	Colombia	Servicio	Medellin	Antioquia
Modelo	2015	No. de licencia de transito	10018034660	Fecha Matrícula	2014-09-08	
No. Motor	YD25556138T	Tipo Motor	DIESEL	Cilindrada	2488	Kilometraje
					181480	Número de Sillas
						5
						Vidrios Polarizados
						SI () NO ()
						Blindaje
						SI () NO (X)



2024-11-09 THR555 09:25

2024-11-09 THR555 09:24

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.00	Delantera Derecha	Valor 84.90	Trasera Izquierda	Valor 78.00	Trasera Derecha	Valor 85.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3491.00	N	Eje 1 Derecho	3785.00	N	7.77	30	%
			Eje 2 izquierdo	3431.00	N	Eje 2 Derecho	3576.00	N	4.05	30	%
					N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%
29.00	18	%	Eje 5 izquierdo		N						

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.14	0.17						

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

NO _____

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.75
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.34	5.43
Eje2	4.98	5.31

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)