


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2025-02-14	Nombre o razón social JORGE NAHUN DIAZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 88224110		
Dirección CRA63A 94A-451	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KD-5911718	DIESEL	2494	259640	5	SI () NO (X)
					SI () NO (X)

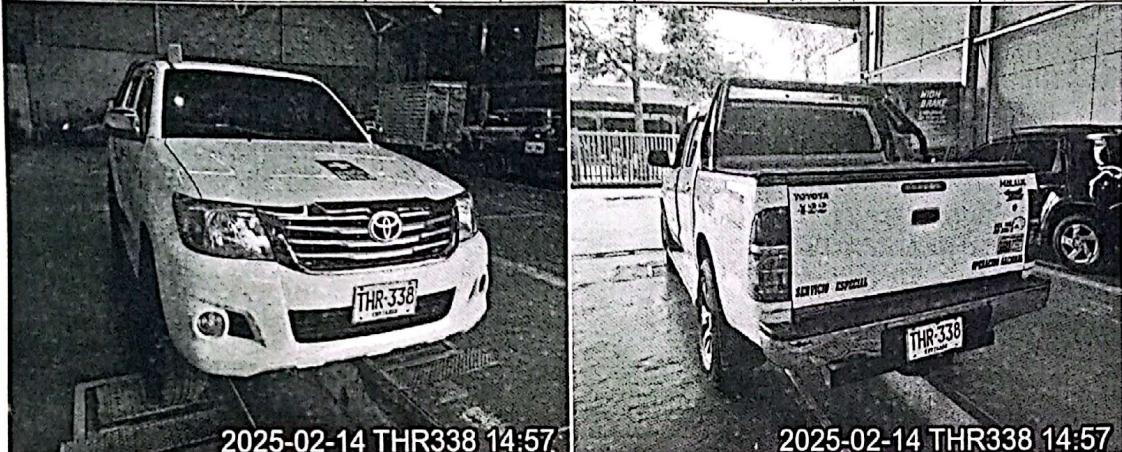

2025-02-14 THR338 14:57

2025-02-14 THR338 14:57

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 92.00	Delantera Derecha	Valor 87.60	Trasera Izquierda	Valor 75.50	Trasera Derecha	Valor 89.40	Mínimo	Unidad %

Ereños

Páginas												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
54.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2558.00	3562.00	N	Eje 1 Derecho	2734.00	3812.00	N	6.44	30 %
			Eje 2 izquierdo	1787.00	4355.00	N	Eje 2 Derecho	1611.00	4316.00	N	9.85	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
16.70*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	-0.08						

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dislimivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.22	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.18	5.22
Eje2	4.92	4.98

steven zapata serna

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)