


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-06-16		Nombre o razón social WILLIAM FERNANDO ALVAREZ SANCHEZ			
Dirección CLLE70GA #95-28 ROBLEDO		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa GDX127	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019313254	Fecha Matrícula 2019-09-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM148160
No. Motor E410C225705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 214519	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X) Blindaje SI () NO (X)

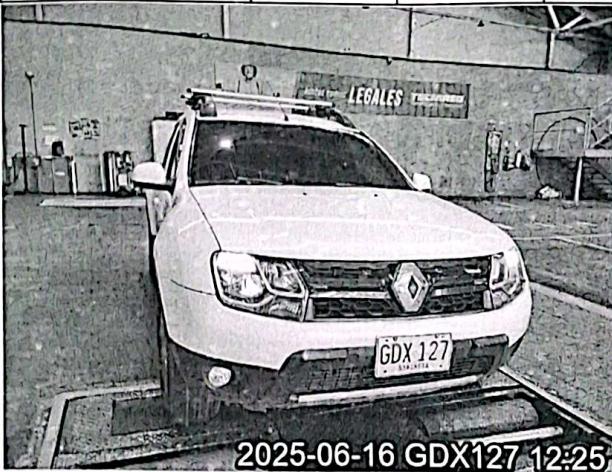

2025-06-16 GDX127 12:25



2025-06-16 GDX127 12:25

Delantera Izquierda	Valor 73.50	Delantera Derecha	Valor 73.20	Trasera Izquierda	Valor 63.50	Trasera Derecha	Valor 64.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
55.30	50	% Eje 1 Izquierdo	2183.00	3890.00	N	Eje 1 Derecho	1936.00	4009.00	N	11.30	30 %
			2170.00	3063.00	N	Eje 2 Derecho	1743.00	3571.00	N	19.70	30 %
14.70*	18	% Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
					N	Eje 4 Derecho			N		%
		Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Ase General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linternas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.45	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.97	2.11
Eje2	4.76	4.87

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)