

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6699004 6694195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad			
2025-07-04	ROGER MARTINEZ	CC (X) NIT () CE () No. 71691008			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 63 76 55		1234567	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDX180	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020116962	2019-10-30	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ072671		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C218105	OTTO	1998	97822	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.60		89.40		88.20		84.80		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2119.00	4183.00	N	Eje 1 Derecho	1823.00	4173.00	N	14.00	30 %
			Eje 2 izquierdo	2642.00	3238.00	N	Eje 2 Derecho	2336.00	3333.00	N	11.60	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%
21.10	18	%										

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	-0.08						

Inspección Visual							
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta			CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería			CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas			CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna			CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales			CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos			CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores			CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia			CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas			CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas			CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas			CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato			CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura			CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores			CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito			CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop			CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto			CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda			CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				

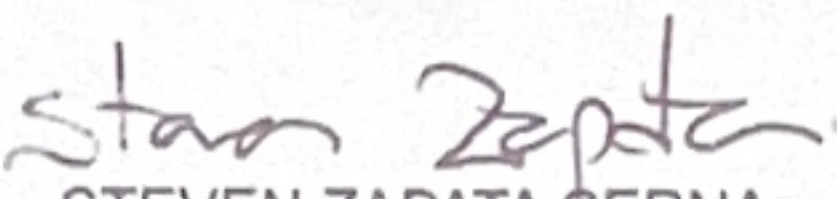
G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.02	5.23
Eje2	4.39	4.39


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)