

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-11-14	Nombre o razón social JORGE GONZALEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 70099970			
Dirección CRA90 # 44-41	Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa JYW668	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Volkswagen	Línea Amarok trendline
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10023413898	Fecha Matrícula 2021-07-16	Color Blanco candy	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZMA022138
No. Motor CNF122510	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 116830	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-11-14 JYW668 10:34

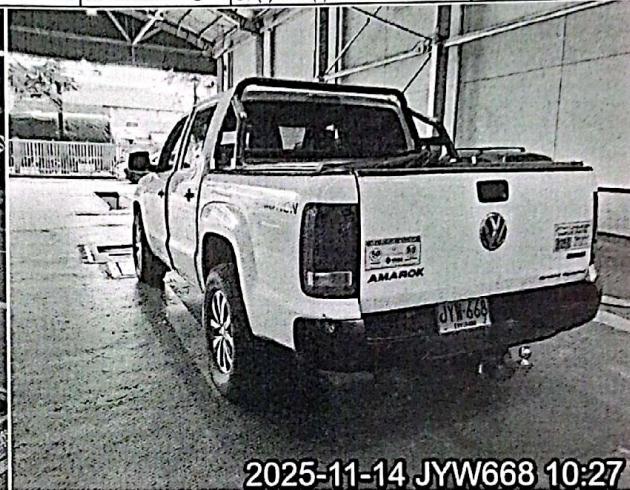

2025-11-14 JYW668 10:27

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 81.30	Trasera Izquierda	Valor 80.90	Trasera Derecha	Valor 82.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3364.00	5980.00	N	Eje 1 Derecho	3472.00	4183.00	N	3.11	30	%
58.40	50	%	Eje 2 izquierdo	2024.00	5109.00	N	Eje 2 Derecho	2205.00	3664.00	N	8.21	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -2.65	Eje 2 1.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Caja de dirección	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		


G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.13
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.93	4.98
Eje2	4.79	4.85

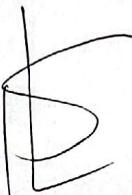

LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

  CC 70098976