


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA Vasquez Cobo
 CDA VASQUEZ COBO, NIT:
 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
 (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 14835188	
2022-10-06	JHON MEDINA	Teléfono	Ciudad	Departamento	
Dirección		1000000	Cali	Valle del cauca	
CRA 26M 72U 68					

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea	
ESZ707	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2022	10024896526	2021-12-24	Blanco glaclal (v)	Gasolina	9FBHJD206NM170208	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
J759Q094888	OTTO	1599	689502	5	SI () NO ()	SI () NO (X)

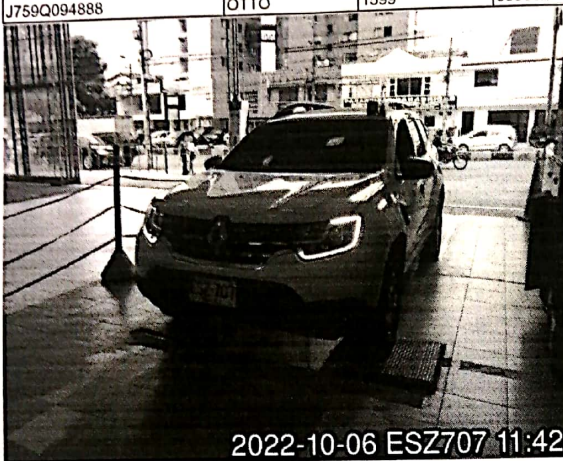

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.40		78.00		87.40		77.40	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
81.50	50	%	Eje 1 izquierdo 3207.00	3783.00	N	Eje 1 Derecho 3164.00	3786.00	N	1.34	30	%
			Eje 2 izquierdo 2095.00	2812.00	N	Eje 2 Derecho 2229.00	2749.00	N	6.01	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
30.70	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
2.55	7.97						

Inspección Visual							
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Espesjes	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO