


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

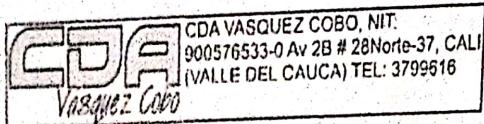

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA				Documento de identidad
Fecha de prueba	Nombre o razón social			CC (X) NIT () CE () No. 76142617
2023-12-13	ADRIAN VASQUEZ	Teléfono	1000000	Cludad Cali Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
Foto	Colombia	Público	Camioneta	Dsk	Dxk6470asf 1.8
FFL128	Colombia	Público	Camioneta	Dsk	Dxk6470asf 1.8
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10006497755	2022-06-30	Blanco	Gasolina	LVZA53P93PCB01447
Nº. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
SF031622300943	01TO	1798	82500	5	SI () NO ()
Blindaje					SI () NO ()



2023-12-13 LFL128 17:33

2023-12-13 LFL128 17:40

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64.20	Delantera Derecha	Valor 83.10	Trasera Izquierda	Valor 83.40	Trasera Derecha	Valor 81.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.40	50	% Eje 1 Izquierdo	2499.00	4576.00	N	Eje 1 Derecho	2873.00	3873.00	N	13.00	30 %
			2204.00	3192.00	N	Eje 2 Derecho	2098.00	3857.00	N	4.81	30 %
24.00	18	% Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		%
		Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
2.18	-0.16						

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Tepicería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		