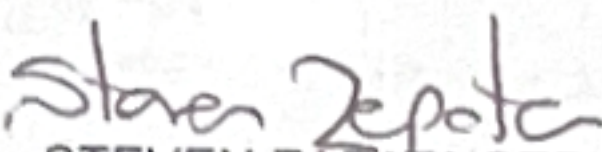


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.88	3.28
Eje2	6.63	6.34


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6696694 6694195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-04-02	MARTHA PATRICIA ORJUELA	CC (X) NIT () CE () No. 39568106			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA49 #53-69 ITAGUI		1000000	Itagui	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
EQY389	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster dynamique	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2018	10015031294	2017-11-16	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3JM927741	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C089335	OTTO	1998	354100	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.30		80.30		59.00		58.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3217.00	3928.00	N	Eje 1 Derecho	2802.00	3731.00	N	12.90
			Eje 2 izquierdo	1666.00	2801.00	N	Eje 2 Derecho	1801.00	3328.00	N	7.50
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
24.30	18	%									%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	-0.06						

Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito		CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				